

ООО "Дорстрой"
сводные данные об аварийных отключениях за июнь 2018 года в Тюмени.

| Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание режима работы до аварии | Описание режима работы во время аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия | Первоначальный срок выполнения мероприятия |
|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07.06.2018 11:42 | 07.06.2018 12:24 | ТП-1220 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 25 градуса Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с. | 07.06.2018г. в 11:42 поступил звонок от потребителя (стройка) об отсутствии напряжения на ТП-1220. По информации диспетчера ПАО "СУЭНКО" на линии появилась "земля". В 12:24 электроснабжение восстановлено, переключением на другую секцию шин. | | | | |
| 07.06.2018 14:09 | 07.06.2018 15:44 | ТП-145 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 25 градуса Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с, порывы до 18 м/с. | 07.06.2018г. в 14:09 поступил звонок от председателя СНТ "Весна" об отсутствии напряжения. По информации диспетчера ЮРЭС отключение на подстанции "Сибжилстрой", вероятная причина перехлест проводов при порывах ветра (МЧС -предупреждало). | Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен осмотр линий ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ. | |
| 13.06.2018 15:29 | 16.04.2018 12:20 | ТП-1055(60) | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 26 градуса Цельсия, ветер юго-западный 3 м/с. | 13.06.2018г. В 15:29 поступил звонок от энергетика рынка "Блошинка" об отсутствии напряжения. При осмотре КЛ-10кВ обнаружен порыв кабельной трассы дорожной компанией ООО "Альфа Строй". На время ремонта установлена передвижная ДЭС. 14.06.2018г. в 11:30 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме. | Несоблюдение охранной зоны кабельной линии. | Нарушение правил производства земляных работ. | Произведен послеаварийный осмотр электроустановки. | |
| 18.06.2018 01:01 | 18.06.2018 02:28 | ТП-1668 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 24 градуса Цельсия, ветер восточный 2 м/с. Гроза ☁️, порывы до 15 м/с. | 18.06.2018г. В 01:01 поступил звонок от диспетчера ПАО "СУЭНКО" об отсутствии электропитания на ТП-1792. При осмотре выявлено отсутствие напряжения на 1-м вводе с РП-101. После совместной прозвонки КЛ-10кВ, в 02:28 электроснабжение возобновлено. | Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------|--|---|---|--|--|--|
| 19.06.2018 18:13 | 20.06.2018 01:35 | ТП-1232 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 24 градуса Цельсия, ветер восточный 2 м/с. | 19.06.2018г. В 18:13 поступил звонок от потребителя ст. "Подъём", что на опоре №19 сверкнул кабель и отключился свет на ТП-1232. После вывода кабеля в ремонт и проведения высоковольтных испытаний выявлено повреждение КЛ-10кВ. В 01:35 после проведенных ремонтно-восстановительных ТП-1232 введена в работу | Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен послеаварийный осмотр электроустановки. | |
| 28.06.2018 14:35 | 28.06.2018 15:40 | ТП-37 | Режим работы сети 10 кВ. Нормальный. Температура наружного воздуха плюс 24 градуса Цельсия, ветер восточный 2 м/с. | 28.06.2018 года в 14:35 от энергетика хлебозавода "Абсолют" поступил звонок об отсутствии напряжения на ТП-37. В 15:40 электроснабжение восстановлено, по информации диспетчера "АиС" причина отключения - порыв ВЛ-10кВ. | Несоблюдение техн.обслуживания (Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произведен послеаварийный осмотр электроустановки. | |